


AUDI – MMI III GENERAZIONE

Procedura abilitazione MUTE



A - Collegamento a spina multipla a 8 poli

- 1 - Esclusione ricezione bassa frequenza (Mute) dalla predisposizione per telefono cellulare
- 2 - Alimentazione di tensione all'unità di comando del sistema multimediale - E380-
- 3 - Wake UP all'unità di comando del sistema multimediale -E380-
- 6 - Res MU verso l'unità comandi del sistema multimediale -E380-
- 7 - Cavo di diagnosi rottura anello

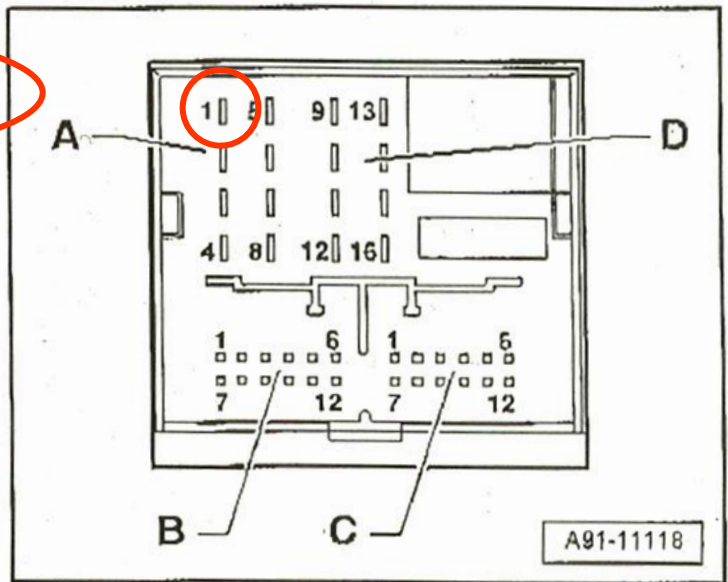

COLLEGAMENTO MUTE

Connettore marrone all'interno del QUADLOCK – Pin 1

BACO DI FUNZIONAMENTO RADIO GESTIONE COMANDI VOCALI VETTURA

Su MMI III generazione (MOST) è stato riscontrato il seguente comportamento dei comandi vocali:

Funzionamento Regolare :

- Alla Pressione del tasto "comando vocale" posto a destra dei comandi volante il sistema si porta in attesa di ricevere comandi vocali da parte del guidatore.
- Alla pressione prolungata del tasto "comando vocale" il sistema annulla l'operazione pronunciando ANNULLA.

Funzionamento Anomalo verificato:

- Alla Pressione del tasto "comando vocale" il sistema si porta in attesa di ricevere comandi vocali da parte del guidatore e immediatamente annulla tale operazione pronunciando ANNULLA.
- Questo rende impossibile utilizzare la funzionalità comandi vocali.

Quando si innesca il comportamento anomalo :

- Per evidenziare il funzionamento anomalo basta dare il segnale di MUTE (GND) sul pin 1 del connettore Quadlock.
- In qualsiasi momento si compia tale operazione il sistema si porta nella condizione anomala e non ne esce se non a fronte di reset del MMI III generazione
(Procedura con 3 tasti da premere contemporaneamente)

Questa anomalia impedisce la corretta funzionalità di MUTE del Kit viva voce per silenziare l'impianto radio utilizzando il segnale GND in uscita dal vivavoce.

Tale comportamento ad oggi si è riscontrato solo su MMI III generazione (Most) installati su Q5 ed è difetto imputabile alla vettura.